

标 题：2021年室内装修材料产品质量国家监督抽查情况通报

索引号：2021-1640846945674

文 号：无

成文日期：2021年12月30日

主题分类：通报通告

所属机构：产品质量安全监督管理局

发布日期：2021年12月30日

2021年室内装修材料产品质量 国家监督抽查情况通报

近期，市场监管总局组织开展了室内装修材料产品质量国家监督抽查。现将抽查情况通报如下：

一、基本情况

（一）抽查概况。本次抽查了1044家企业生产的1051批次产品，涉及采暖用散热器、溶剂型木器涂料、防火门、硬聚氯乙烯(PVC-U)管材、陶瓷砖、中密度纤维板、刨花板等7种室内装修材料产品。其中1批次陶瓷砖产品涉嫌无CCC证书生产，已移送企业所在地市场监管部门处理。共对1043家企业生产的1050批次产品进行了检验，发现136批次产品不合格（详见附件1），不合格发现率为13.0%。

（二）跟踪抽查情况。本次跟踪抽查到上次抽查不合格企业74家，有8家企业本次抽查仍不合格（详见附件2），66家企业合格。

（三）拒检情况。在本次抽查中，山东省淄博市桓台县果里镇永恒采暖设备厂违反《中华人民共和国产品质量法》规定，无正当理由拒绝接受监督抽查（详见附件3）。

二、抽查结果分析

室内装修材料是指铺设、粘贴或涂刷在建筑物内墙、地面、顶棚等表面的装修装饰材料，并可兼具保温、隔热、防火、防潮和美化室内环境等功能作用，与人民生活密切相关。该类产品近3年整体不合格发现率分别为13.7%、16.4%、13.0%。

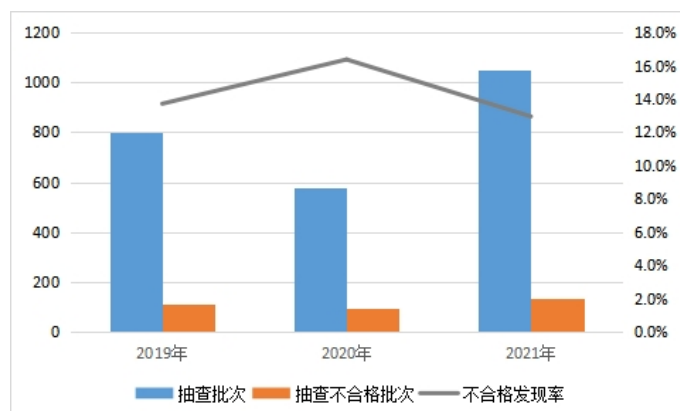


图 室内装修材料产品近3年国家监督抽查情况

(一) 采暖用散热器不合格发现率为13.8%。本次抽查了13个省（区、市）109家企业生产的109批次产品，发现15批次产品不合格，不合格发现率为13.8%，较上次抽查下降2.2个百分点。重点对压力试验、散热量、金属热强度、螺纹精度、胀接质量、垂直度、同侧进出口中心距等项目进行了检验。不合格项目涉及散热量、金属热强度、螺纹精度、胀接质量。经技术机构分析，散热量项目不合格的主要原因是产品的设计结构不合理，或者原材料选择存在问题，造成散热量偏低；金属热强度项目不合格的主要原因是生产企业未能准确理解产品标准中的相关要求，产品耗材不符合设计标准，从而降低了金属热强度；螺纹精度项目不合格的主要原因是没有对原材料进行进厂验收，或者在做散热器表面处理时对螺纹部分没有进行有效防护，在螺纹连接件焊接和喷涂后没有对螺纹进行二次校正；胀接质量项目不合格的主要原因是材料之间没有适当的过盈量，造成材料间的剪应力不达标。本次重点抽查了天津市、河北省、山西省、山东省、浙江省、辽宁省6个产业集聚区的生产企业，其中，山西省抽查了10批次，检出6批次产品不合格，不合格发现率最高。

(二) 溶剂型木器涂料不合格发现率为10.5%。本次抽查了10个省（市）95家企业生产的95批次产品，发现10批次产品不合格，不合格发现率为10.5%，较上次抽查上升8个百分点。重点对可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯含量、卤代烃总和含量、甲醇含量、硬度、附着力、耐水性等项目进行了检验。不合格项目涉及VOC含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、多环芳烃总和含量、游离二异氰酸酯总和含量、卤代烃总和含量、耐黄变性。经技术机构分析，产生质量问题的主要原因：一是部分企业未及时按照2020年12月1日实施的GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》强制性国家标准进行生产，尤其是涉及甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量等限量要求有所变化的指标出现较多不合格；二是原材料中可能含有多环芳烃、卤代烃等标准中限制使用的成分。本次重点抽查了产业集聚区广东省的53家企业，占抽查企业总数的55.8%，不合格发现率为13.2%。抽查发现韶关市、江门市、惠州市不合格发现率高于广东省的平均水平。

(三) 防火门不合格发现率为19.2%。本次抽查了18个省（区、市）198家企业

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=11_8948

